



Můj domov vytvořím s OBI

Tapety jsou k dostání v různých materiálech jako je papír, vinyl, vlies. U vzorovaných tapet je nutné dbát na tzv. raport (míra pro pravidelné opakování vzoru) a zohlednit posun, a současně naplánovat ve spotřebě větší prostrhů tapety. Používejte vždy tapety se stejným číslem výrobní šarže.

Váš nákupní seznam:

Příklad pro přibližně 20 m (2,5 m výšky místnosti)		Vaše potřeby	Nástroje
14 rolí	tapety se stejným číslem výrobní šarže		tapetovací stůl schůdky
*	lepidlo na tapety podle balení		vědro na lepidlo
*	krycí fólie/papír		štetka nebo strojek na nanášení lepidla
*	výrovňovací hmota/sádra		rozprašovač na lepidlo
21 m	tapetové bordury nebo dekorativní lišty		tapetovací kartáč nebo gumový váleček
22 m			zalamovací nůž
			váleček na tapety
			pravítko na hrany
			váleček pro uhlazení spojů
			olovnice, skládací metr
			nůžky, tužka
			houba
			špachtle

* podle potřeby

Přehled spotřeby množství (pro Euroroli*: 53 cm široké a 10,05 m dlouhé)			
Velikost pokoje v metrech	Počet rolí při výšce místnosti		
	2,10 – 2,35 m	2,40 – 3,05 m	3,10 – 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

* podle potřeby



Tapetování stěn a stropů

Více informací na



OBI

Tapetování stěn a stropů

Nejdříve je nutné vybrat správné lepidlo podle druhu tapet.
U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup:



 
1. Abyste mohli čistě pracovat, je nutné nejdříve odstranit všechny podlahové lišty, spínače světel, zásuvky apod. **Pozor:** vypněte proud nebo pojistky. Kvůli vlhkosti lepidla na tapety hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. **2.** Podklad musí být čistý, suchý a dostatečně nosný, proto nejprve velmi pečlivě odstraňte staré tapety nebo kousky omítky. **3.** Staré tapety namočte vodou pomocí štětky (s odstraňovačem tapet). Můžete také použít parní odstraňovač tapet.



4. Otvory a drobné nerovnosti zarovnejte špachtlovací hmotou. **5.** Silné savě a hrubší podklady ošetřete předem penetrací. **6.** Pro řezání pomocí tapetovacího nože přeložte pásy tapet přesně přes sebe a lehce je přitiskněte. Dbejte na délku vzoru, tzv. raport. Výška místnosti +10 cm.



7. Lepidlo naneste v dostatečném množství a rovnoměrně od středu k okrajům. Pro změkčení (5 – 15 min.) přeložte pásy tapet nahore o dvě třetiny a dole o jednu třetinu. **8.** Alternativně můžete také použít stroj na nanášení lepidla, pomocí kterého můžete pásy tapet přímo stříhat. Nikdy nepracujte současně s více než 2 pásy tapet. **9.** První pás vyrovnajte pomocí olovnice a cca jednu šíři pásu (minus přesah pro výklenek okna – viz níže) nasadte vedle okna. Poté pracujte směrem dovnitř - od světla - dále.



10. Pásy tapet lepte těsně k sobě a poté pomocí kartáče nebo gumového válečku uhladte směrem od shora dolů a od středu k vnějšímu okraji. Přbytek lepidla odstraňte válečkem do strany. **11.** Přesahy přitiskněte pevně do rohů, tapetu opět lehce stáhněte a potom ji odřízněte podél záhybu nebo můžete použít pravítko na hrany. **12.** Spojovací švy plochých a nerazných tapet přitiskněte opatrně válečkem na švy.



13. Okenní výklenky: pás tapety nařezáte ve výšce okenního parapetu a horní hrany okna. Přechýlíte část vložte do výklenku. Přbytek na rámu nebo parapetu můžete odříznout. **14.** Nakonec tapetujte nad oknem (plus dolní okraj výklenku okna) a pod okenním parapetem. **15.** Prohlubně pro vypínače, zásuvky atd. se jednoduše přelépí a poté se uvolní nastříhnutím do kříže. Proud nebo pojistky mějte vypnuté.



16. Pro dekorativní vzhled interiéru a ohraničení můžete použít bordury nebo ozdobné profily. **17.** Pro tapetování za radiátory nařezáte tapetu v šířce držáků na zdi zdola nahoru. Alternativně lze zeď v tomto prostoru natřít disperzní barvou. **18.** Za účelem tapetování stropů složte dohromady pásy tapet do podélných vrstev.



19. Na stropě pracujte ve dvojici. Jeden člověk nasadí pás tapety, druhý jej podrží. **20.** Ponechte překrytí stropních dílů tapety cca 2 cm na stěně. Tapeta na stěně se poté přisadí přesně do ohybu.

Tip 1: vzduchové bubliny odstraňte vstříknutím malého množství lepidla. Nechte tapetu chvíli namočit a pak přitiskněte válečkem. Pro tento účel existuje speciální rozprašovač na lepidlo.

Tip 2: při usychání tapet se vyvarujte průvanu nebo velkému teplu. Optimálních je 18°.